

주식회사 카스글로벌



1. MANUAL 의 목적

- 컨테이너에 CABLE류를 적입함에 있어 표준화된 매뉴얼을 작성하여 안전하고 체계적인 작업을 할 수 있는데 있다.

2.작업 순서

- 1) 작업할 CABLE의 종류와 중량, 부피 등을 파악한다.
- 2) CABLE에 소요 될 적합한 자재를 점검한다.
- 3) 매뉴얼의 작업방법에 따라 쇼링작업을 한다.
- 5) 작업이 완료되면 다시 한번 최종점검한다.
- 6) 마지막으로 작업이 완료된 CABLE을 촬영하고 컨테이너 번호를 기재, 보관한다.

3. 유형별 작업방법



- 1) 먼저 CABLE의 중량을 고려하여 컨테이너에 적절히 배분하여 적입한다.
- 2) 각 CABLE의 측면에 Wedge를 충분히 못 박음을 하여 고박한다.
- 3) 각 CABLE의 앞 뒤로 각재등을 이용, 못 박음 하여 충분한 고박을 한다.
- 4) 중량에 따라 참고사진과 같이 자동바(Ratchet Buckle)를 "X" 모양으로 단단히 조여 결박한다.
- 5) 2단 적재일 경우는 상단의 CABLE의 움직임을 고려하여 좌,우 대각선으로 단단히 조여 결박한다.
- 6) 과 중량일 경우는 DUNNAGE(SKID)작업이 필요하며, 자동바 작업 外에 에어백 작업도 가능하다.
- 7) 작업이 완료되면 다시 한번 확인 후 최종점검한다.
- 8) 마지막으로 작업이 완료된 CABLE을 촬영하고 컨테이너 번호를 기재, 보관한다.



< 참고사진 >





◈FLAT RACK 작업


1) 케이블 받침대(SKID포장)가 없는 경우.










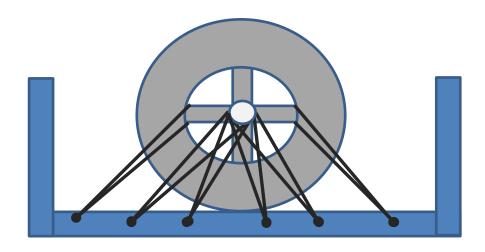

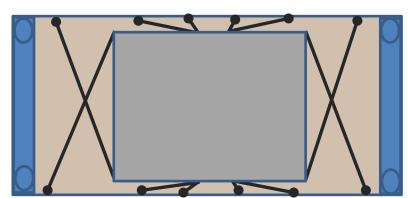



- a) 케이블의 밑 받침대(skid)가 없는 경우는 케이블의 중량을 분산시킬 수가 없기 때문에 상기 사진과 같이 종 / 횡 방향 모두 케이블 밑에 받침목 (dunnage / skid)을 230cm~250cm 길이로 Dunnage 한다.
- b) Dunnage 한 목재 위에 # 형태로 목재 9cm x 9cm x 120cm ~ 230cm 를 고박한다.
- c) Wedge 를 이용 받침목이 밀려 나가기 않도록 고박한다.
- d) 와이어, 턴버클, 샤클, 체인,클립 등을 이용하여 그림과 같이 좌, 우 / 전,후 대칭하여 Shoring 한다.
- e) 와이어와 케이블의 접촉부분에 굴곡이 없어 날카로울 경우 보호대 (각쇠 / 아대)를 사용하여 와이어 및 케이블에 손상이 가지 않도 록 한다.
- f) 작업이 완료되면 검정회사와 함께 다시 한번 최종적으로 점검한다.
- g) 케이블의 성격에 따라 타포린이 필요할 경우 케이블의 사이즈에 맞게 씌우도록 한다.
- h) 모든 작업이 완료되면 작업사진을 촬영 한 다음 컨테이너번호 기록 후 화주에게 메일로 전송하고 보관한다.



2) 케이블 받침대가 있는 경우.










- a) 케이블에 받침대가 있는 경우의 적재방법은 대부분 횡 방향 보다 종 방향으로 작업을 많이 한다. 이유는 받침대가 횡 방향으로 지지대가 받쳐 있기 때문에 중량분산이 용이하고, 적재 시 중량이 가벼워 지게차로 적재할 경우 횡 방향으론 적재하기가 어렵기 때문이다. 그 러나 케이블의 폭이 넓을 경우 횡 방향으로 적재할 가능성이 높다.
- b) 케이블의 밑 받침대는 대부분 철재류를 사용하였기 때문에 이음부분 이나 기타부분에 손상 없이 안전한지를 잘 체크하여야 한다.
- c) 작업방법은 다음과 같다.




●작업 방법 및 그림●


가) 종 방향으로 작업 : 그림과 같이 CABLE의 휠을 횡 방향으로 적재하고 Belt 10~12 Point를 작업 순서와 같이 쇼링을 한다.

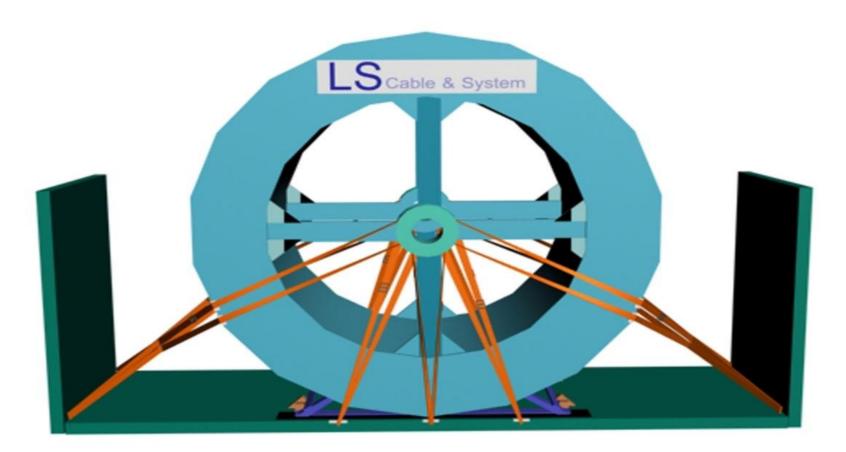




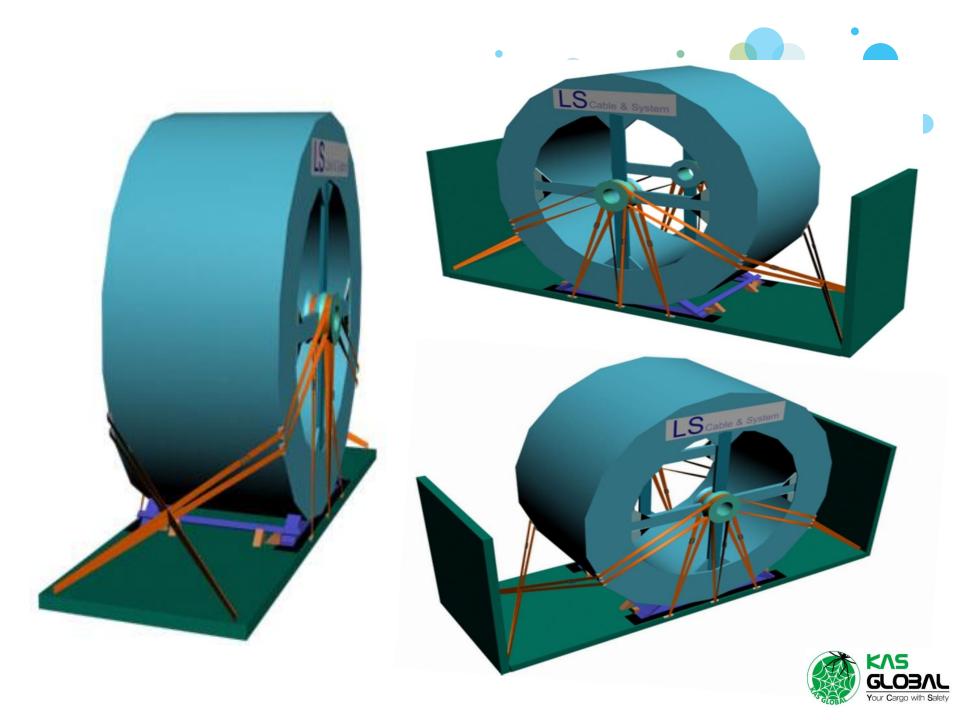

나) 횡 방향으로 작업 : 그림과 같이 CABLE의 휠을 종 방향으로 적재하고 Belt 12~16 Point를 작업 순서와 같이 쇼링을 한다. 그리고 CABLE 좌,우측에 □ 형태로 목재 10cmX10cm를 이용하여 Chocking한다.

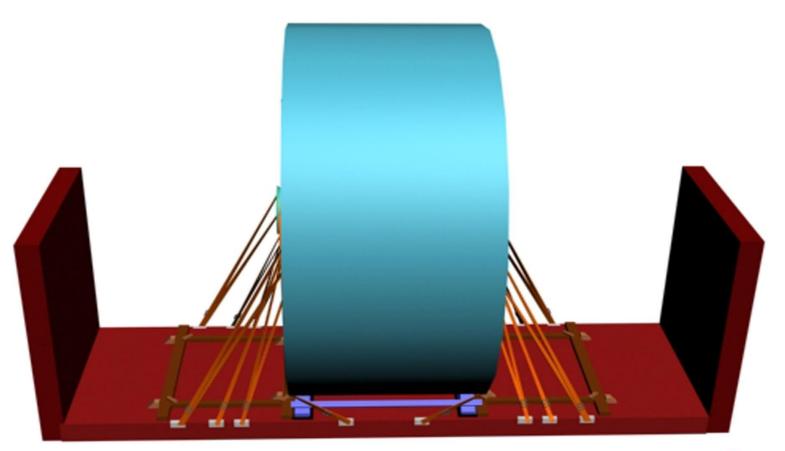



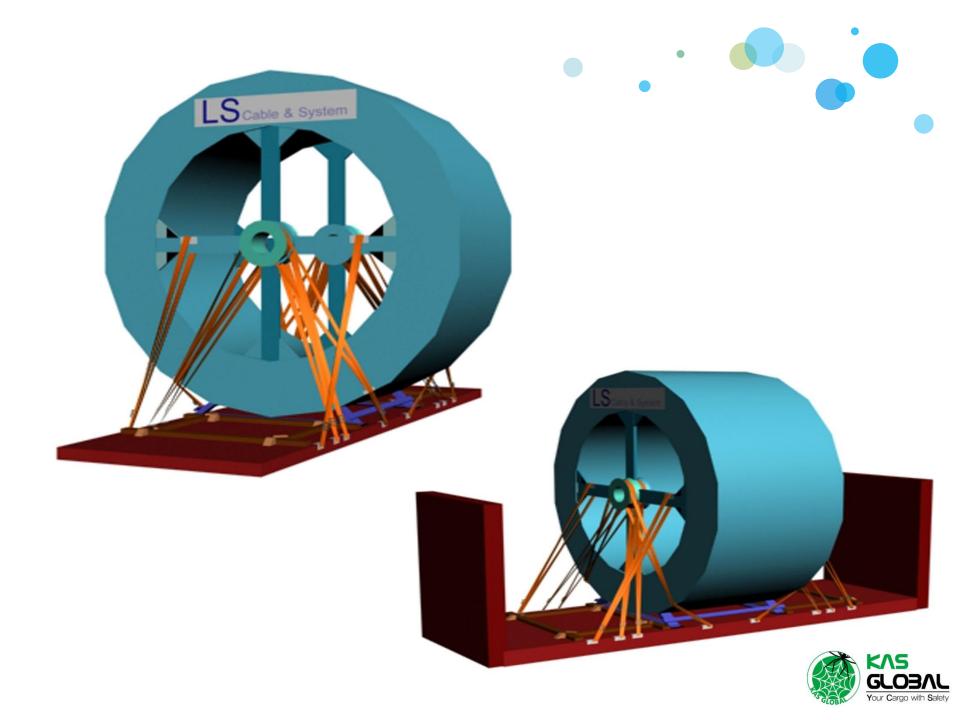

3) 고단중 케이블 받침대가 없는 경우.




4) 고단중 케이블 받침대가 있는 경우.





- a) 위와 같이 고단중 케이블 일 때는 케이블의 받침대 상관없이 15cm x 15cm x 400cm이상의 목재를 이용하여 Dunnage(SKID)역할을 할 수 있도록 한다. (선사 에 따라 목재 사이즈 및 작업방법이 다소 차이가 있음.)
- b) Dunnage 를 한 다음 Dunnage 및 케이블의 움직임을 방지하기 위해 컨테이너 포스트를 이용 목재 약 10cm x 10cm 를 이용 Chocking 한다.
- c) Wedge 를 이용 각 부분에 고박을 한다.
- d) 나머지 작업방법은 상기와 동일하다.




5) Three-dimensional Chocking(입체쵸킹)

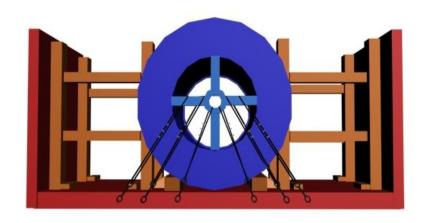

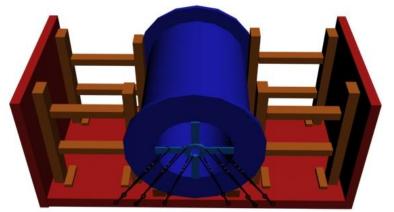

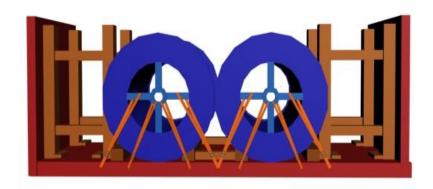

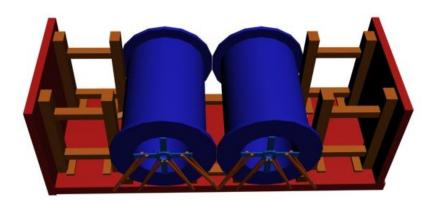











◆ 선사의 가이드라인 혹은 과 중량의 CABLE 일 경우 움직임을 방지하기 위해 위 그림 및 사진과 같이 CABLE과 컨테이너 포스트 사이를 기둥모양으로 입체적으로 CHOCKING 한다.(목재 사이즈 및 작업방법이 다소 차이가 있음.)



4. 인증서



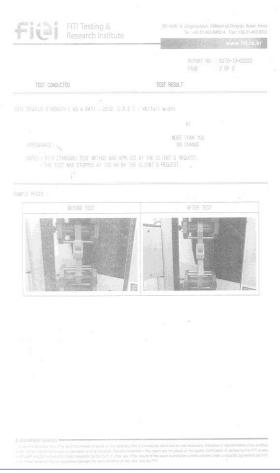

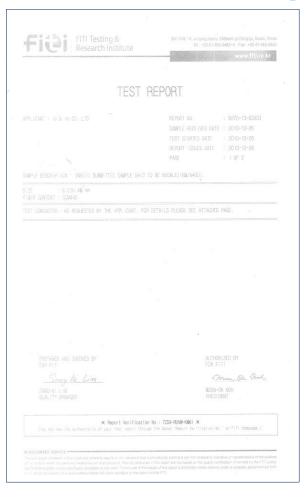



THANK YOU

Copyright(c) 2017 KAS GLOBAL.CO.,LTD All Rights Reserved

